



TIEMME

RACCORDI A COMPRESSIONE SVĚRNÉ TVAROVKY

Série 1100CZ

Raccordi a compressione con ogiva in ottone speciale resistente alla dezincificazione. Disponibili gialli o cromati.


Svěrné tvarovky s kroužkem z mosazi odolné proti dezinfekčním prostředkům. Dodává se ve žluté nebo chromované úpravě.

I raccordi a compressione con ogiva in ottone si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, gas naturali, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. I raccordi possono inoltre essere utilizzati in impianti a pannelli solari.

Svěrné tvarovky s mosazným kroužkem jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápění a sanitární systémy, systémy se stlačeným vzduchem, zemním plynem, oleji a obecně s každou neagresivní kapalinou. Tvarovky lze rovněž použít pro solární systémy.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

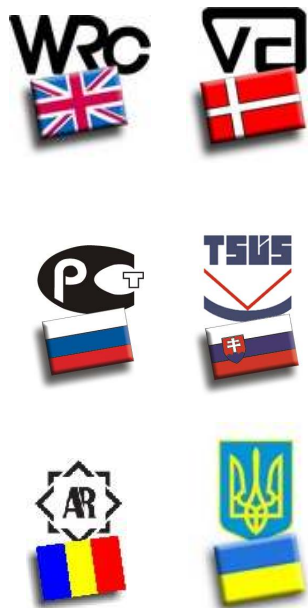

Certificazioni / Certifikace



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
-20°C
Temperatura min di esercizio: 30 bar (10 bar con utilizzo di vapore)
Pressione max di esercizio: femmina UNI ISO 228
Filettature: maschio UNI ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 200°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 30 barů (10 barů u parních aplikací)
Závity: vnitřní UNI ISO 228
vnější UNI ISO 228

Descrizione

Corpo
Dado
Bussola di rinforzo
Ogiva

Materiale

Ottone CW602N - EN12165
Ottone CW602N - EN12164
Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW602N - EN12164
Ottone CW508L - EN12449

Trattamento

Giallo o cromato
Giallo o cromato
-
-

Popis

Tělo
Matka
Výztužná objímka
Svěrný kroužek

Materiál

Mosaz CW602N - EN12165
Mosaz CW602N - EN12164
Mosaz CW617N - EN12165
Mosaz CW602N - EN12164
Mosaz CW508L - EN12449

Povrchová úprava

Žlutá nebo chromovaná
Žlutá nebo chromovaná
Žlutá nebo chromovaná

Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bavette e perfettamente perpendicolare all' asse del tubo. L' estremità tagliata deve inoltre essere sbavata per rimuovere eventuali trucioli residui. Infilare dado e ogiva sul tubo, inserire la bussola di rinforzo appropriata (Art. 1116CZ per tubo rame ricotto o Art. 1120CZ per tubo Pe-x). Avvitare il dado a mano per quanto consentito e quindi serrare con chiave come descritto in tabella.

Per consentire una deformazione più plastica ed omogenea è consigliato oliare l' ogiva utilizzando un prodotto idoneo all' utilizzo specifico dell' impianto (acqua potabile, ...).

Návod pro správnou instalaci :

Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez ořepků. Konec trubky musí být zčištěn a všechny zbývající ořepky odstraněny. Na trubku nasadíte matku a kroužek a vložte vhodnou výztuhu (č. 1116 pro měkké měděné trubky nebo č. 1120 pro Pe-x trubky). Rukou utáhněte matku až na doraz a poté použijte klíč podle údajů v tabulce.

Pro dosažení více homogenní a plastické deformace doporučujeme použít na svěrný kroužek vhodný lubrikant podle daného systému (pitná voda...).

Tabella di serraggio dado / Tabulka utažení matky

Pipe size	8	10	12	15	18	22	28	35	42	54
N° giri/turns for copper pipe	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1	1	1	1



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

